

Förberedelser snedtakskonstruktioner

Se även dokumentet: Allmänna förberedelser

Glespanel (28*70mm) c/c 300mm
Skruvas eller spikas med ringad spik.

Vid lodräta hörn och i anslutning till
fönster monteras stående avslut.

Häfta duken i fönstersmygen så att den
inte släpper när facket trycksäts. Skär ej av
duken längs regeln.

Skarvar och genomföringar tejpas
och/eller överlappas.
Använd sparsamt med stift när
tätskiktet monteras, eftersträva ett
så helt tätskikt som möjligt.

Fack mindre än 100mm i djup
och/eller bredd drevas med
skivisolering innan entreprenad.